



2 Iglesia de Ezcaba

Ezkabako eliza

Iglesia / Eliza

1 Ezcaba

Ezcaba se sitúa al norte de Iruña/Pamplona. Se encuentra en un enclave natural privilegiado, en las faldas del monte Ezkaba de 892 m y al que da nombre. Se trata de una zona montañosa de gran belleza situada a escasos diez minutos de Iruña/Pamplona. Forma parte del municipio de Ezkabarte y de la merindad de Pamplona (Navarra), en un valle rodeado de campos de cultivo. Se accede a ella por la carretera nacional N-121A Pamplona-Irún.

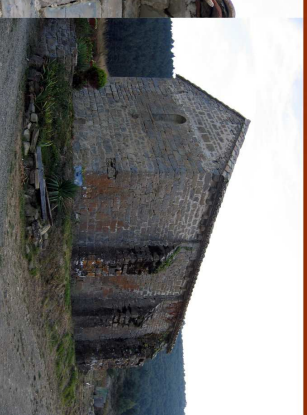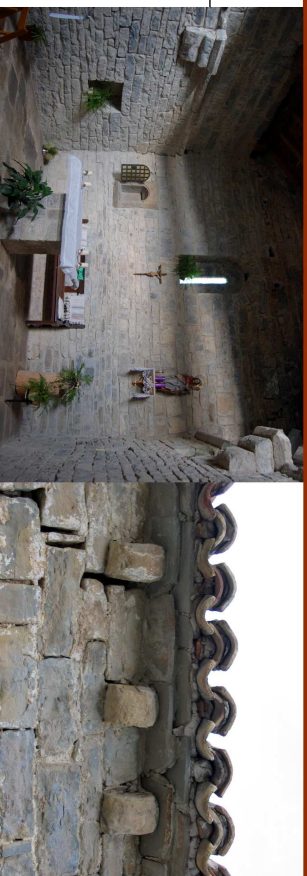

Los contrafuertes están muy deteriorados y en el muro exterior orientado al sur, coincidiendo con la ventana, existe una grieta vertical de gran envergadura que convertiría controler. En la fachada norte también aparecen varias grietas verticales. La portada está también muy deteriorada.

2 Iglesia de Ezcaba

Se trata de una iglesia de pequeñas dimensiones, situada en un punto alto apartado del pueblo. De origen medieval (comienzos del siglo XII seguramente), se trata de una iglesia de tipo rural, con una sola nave de planta rectangular dividida en dos tramos además de la cabecera plana. Vendo la fachada oeste (donde aparece un antiguo arco fajón apuntado, hoy en día parcialmente tapiado y en muy mal estado), cabe pensar que la iglesia estuvo compuesta de tres tramos además de la cabecera. Es posible que en el tramo que falta, el correspondiente a los pies de la nave estuviera el coro y la torre, hoy desaparecidos.


La estructura abovedada original que cubría la nave se ha perdido totalmente y esta ha sido sustituida por una cubierta a dos aguas con estructura de madera. En los muros interiores pueden apreciarse las ménsulas bicolpudadas con imposta sobre las cuales originalmente, apoyarían los arcos fajones.

El exterior es de sillar irregular, se mantienen 6 contrafuertes con terminación oblicua en muy mal estado. Tiene tan solo dos ventanas y ambas muy estrechas por lo que el interior del templo resulta muy oscuro. La primera ventana está orientada al sur, podría ser una antigua ventana saetera. La segunda ventana está orientada al este y se trata de una ventana abocinada con arco de medio punto. Al tapiar la fachada oeste se ha introducido una ventana rectangular.

En el alero puede apreciarse una hilería de canchillos sobre los cuales apoyan directamente las lájas. La portada, orientada al sur, es muy simple. Está compuesta por un arco de medio punto con dos arquivoltas planas y un guarda-lluvias, todo ello muy gastado y en un mal estado de conservación. Las arquivoltas descansan sobre pies derechos, los cuales a su vez están coronados por una moldura corrida. Detrás de este conjunto aparece un vano adintelado con doweles que apoyan en dos ménsulas cóncavas.

3 Estado actual del edificio


El edificio se encuentra en muy mal estado. Se ha perdido toda la estructura de la cubierta original y en algún momento se ha derrumbado la cabecera (y posiblemente la torre) por lo que la fachada oeste ha quedado en estado de ruina, parcialmente tapiada. Se recomienda intervenir en esta parte de la iglesia para darle una solución a esta fachada ya que en el futuro puede generar problemas que afecten a otras partes de la

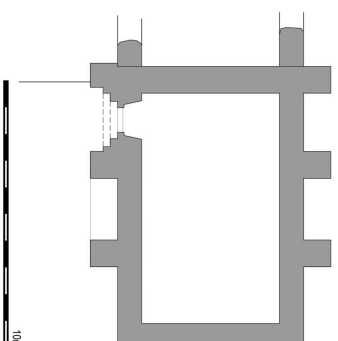

10m

Planta de la Iglesia de Ezcaba
Ezkabako elizaren oinplanoa

Plano de situación / Kokapen plana

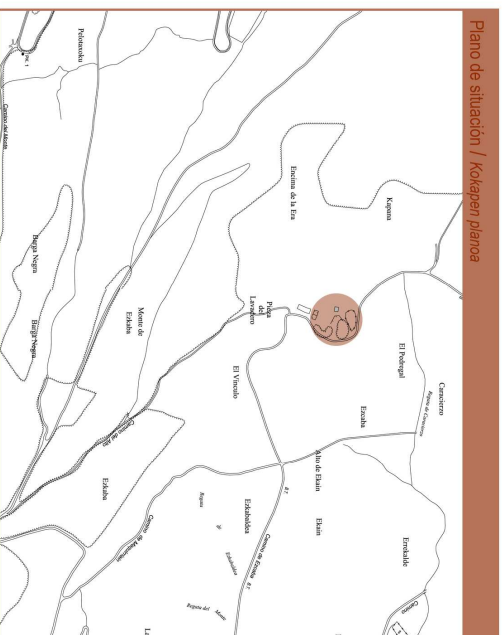

Bibliografía / Bibliografia

Enciclopedia del Románico en España, Navarra (abril 2008), FSMLR, pp. 231-234, 297-302, 539-546 y 803-806. María Concepción García Gainza, Catálogo Monumental de Navarra, Volumen V, Merindad de Pamplona (1997) pp. 641-679. Archivo del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana (2001), Pamplona (Navarra).